



Před aplikací Wrappingband zajistěte správnou přípravu povrchu. Vykopejte oblast kolem stoupačky podle výkresu.

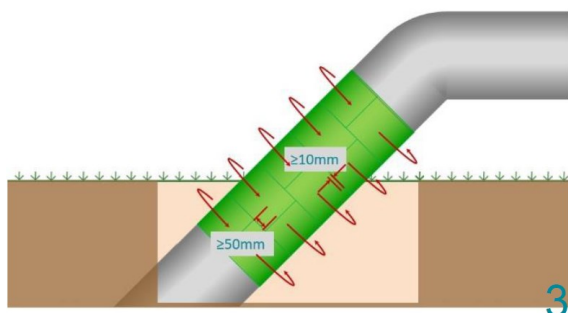


Naneste Wrappingband na celý povrch podle kapitoly 5 nebo 6. Před aplikací jakéhokoli Outerwrapu je nutné provést zkoušku pomocí vysokonapěťového testeru na zeleném povrchu Stopaq Wrappingband. Zkouška musí být provedena minimálně při 15 kV.


Vždy používejte schválené a certifikované testovací zařízení.

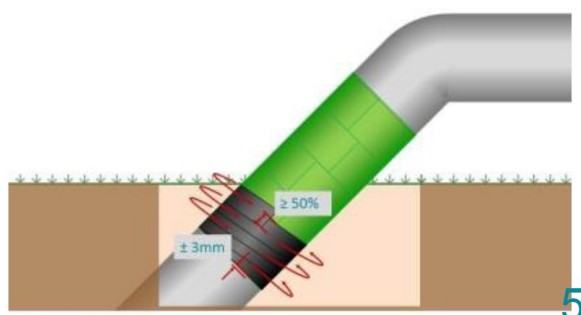


Aplikujte Outerwrap zdola nahoru, bez vzduchových bublin s napětím udržujte viditelné 3 mm Wrappingband.

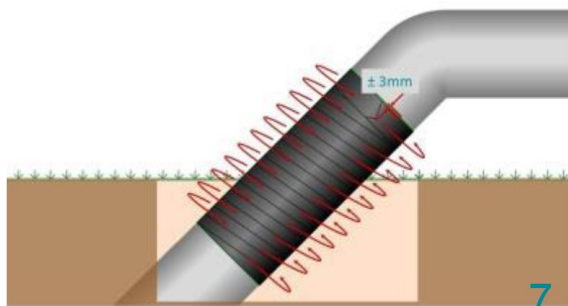


Pokračujte, dokud nebude pokryta celá oblast, aby byly viditelné 3 mm ovinovací pásky.

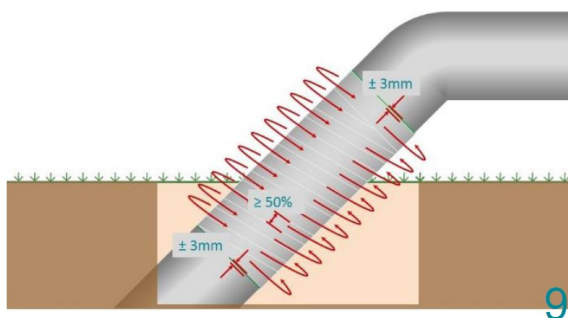

Aplikujte Powercrete<sup>®</sup> **POWERSHIELD** s minimálním překrytím 50 %, udržujte viditelnou 3 mm pásku, pokyny viz konkrétní kapitola. Pracujte zdola nahoru.

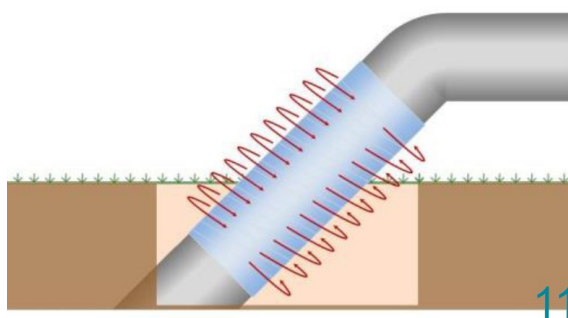


Omotejte obvodový plášť těsnicí pásky přes přechod mezi nátěrovým systémem a potrubím. Nadzemní část stoupačky opatřete krycím povlakem odolným proti UV záření.

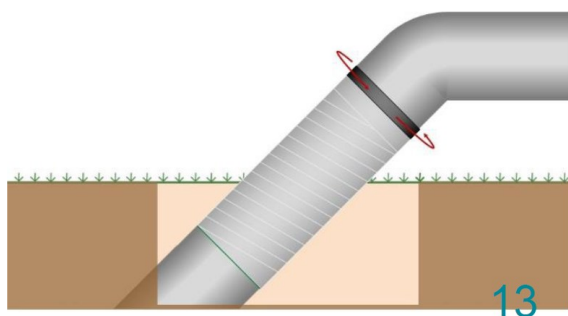

Omotejte obvodový obal těsnicí pásky přes šev mezi nátěrovým systémem a potrubím.



Doporučení: Nadzemní část stoupačky naneste krycí povlak odolným proti UV záření.

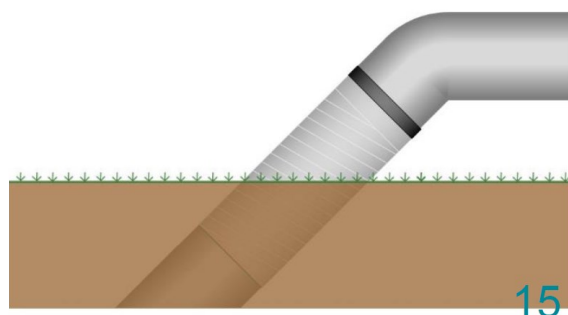

Zásyp čistým pískem. Zásyp je možný po vytvrzení vrchního povlaku.

